

Anhang 9: Einzelbaumverzeichnis

Dokumentation erhaltenswerter Bäume

Baumnummer	Straße / Fläche	Baumart
0114-0103	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0104	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0107	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0108	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus rubra - Roteiche
0114-0110	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0113	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0114	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0115	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0117	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Tilia cordata - Winterlinde
0114-0118	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0119	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0122	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0123	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0127	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0303	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0304	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0310	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0311	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0312	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0314	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0316	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0317	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0318	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0321	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0323	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0324	Sportpark Oberlinden	Prunus avium - Vogelkirsche
0114-0333	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0334	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0335	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0339	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0341	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0342	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0343	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0344	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0345	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche

Dokumentation erhaltenswerter Bäume

Baumnummer	Straße / Fläche	Baumart
0114-0346	Sportpark Oberlinden	Quercus robur – Stieleiche
0114-0348	Sportpark Oberlinden	Quercus robur – Stieleiche
0114-0350	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0352	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0355	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0356	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0357	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0358	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche

Dokumentation nicht erhaltungsfähige Bäume

Baumnummer	Straße / Fläche	Baumart
0114-0101	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0102	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0302	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0307	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0308	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0309	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0313	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica – Rotbuche

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0103
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	19
Kronendurchmesser (m)	9
Stammumfang (cm)	130
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	ok
Schäden	Stammneigung, Verletzungen Stamm



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0103
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe
- Kronenpflege
- Kronenteileinkürzung

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Einzelschutz

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0104
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	25
Kronendurchmesser (m)	16
Stammumfang (cm)	212
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	Verletzungen Krone, Stammneigung, Bodenverdichtung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0104
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege
- Kroneneinkürzung

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Einzelschutz

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0107
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	25
Kronendurchmesser (m)	16
Stammumfang (cm)	248
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	Verletzungen Krone, Stammneigung, Verletzung Wurzelhals, Bodenverdichtung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0107
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 3

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0108
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus rubra - Roteiche
Höhe (m)	18
Kronendurchmesser (m)	10
Stammumfang (cm)	85
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	Verletzungen Krone, Verletzungen Stamm, Bodenverdichtung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0108
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus rubra - Roteiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 3

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0110
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	22
Kronendurchmesser (m)	16
Stammumfang (cm)	255
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	Verletzungen Krone, Stammneigung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0110
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Einkürzen von Ästen

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0113
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche
Höhe (m)	13
Kronendurchmesser (m)	9
Stammumfang (cm)	115
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	kein Leittrieb
Schäden	Stammneigung, Verletzungen Stamm



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0113
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe
- Draht um Stamm entfernen (wächst ein)

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0114
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	23
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	155
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	ok
Schäden	Verletzungen Krone, Stammneigung, Verletzungen Stamm



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0114
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe
- Kronenpflege
- Lichtraumprofil herstellen

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0115
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	22
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	180
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	-



rechts: Baum 0114-0114, links: Baum 0114-0115

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0115
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0117
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Tilia cordata - Winterlinde
Höhe (m)	11
Kronendurchmesser (m)	8
Stammumfang (cm)	90
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	ok
Schäden	Verletzungen Krone, Stammneigung, Faul-/Hohlstelle Stamm



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0117
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Tilia cordata - Winterlinde

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kronenpflege
- Stammtriebe entfernen

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0118
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	11
Kronendurchmesser (m)	6
Stammumfang (cm)	65
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	ok
Schäden	Verletzungen Krone, Stammneigung

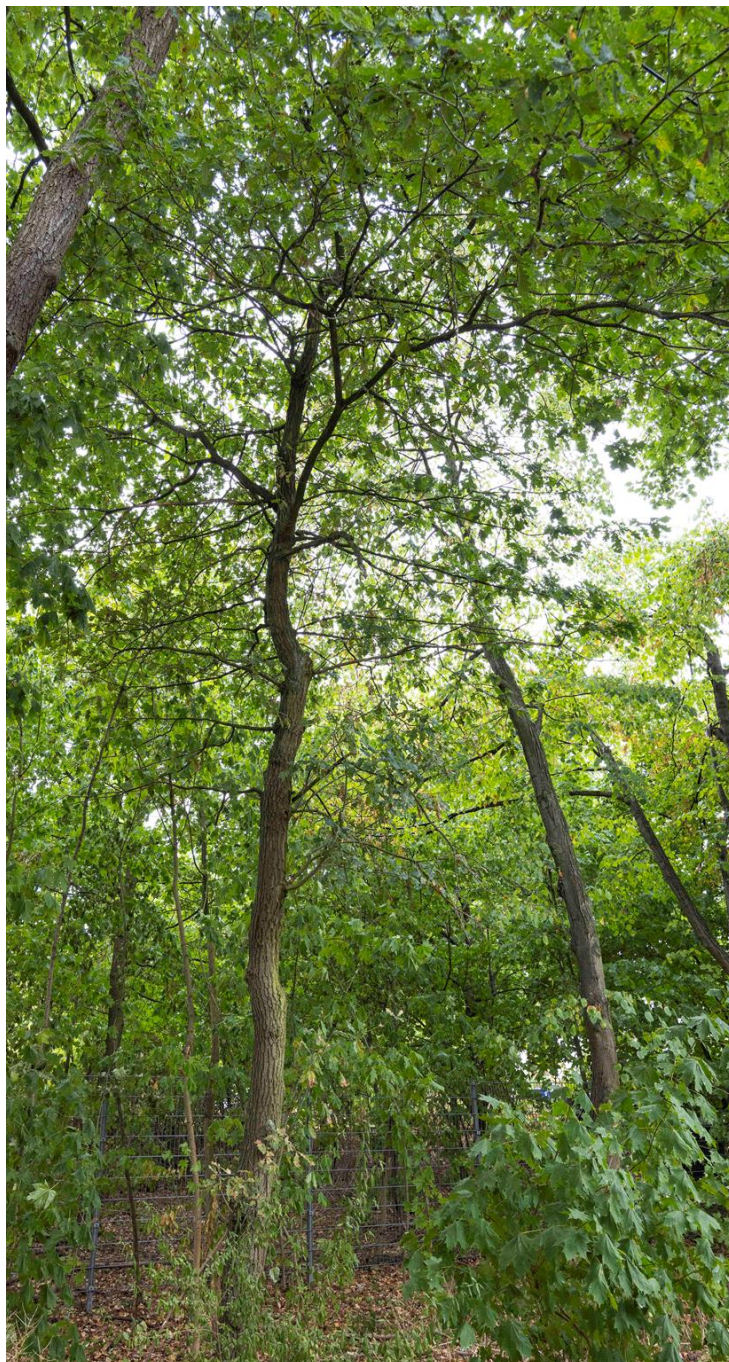

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0118
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe
- Kronenpflege
- Leitung freischneiden

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0119
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	19
Kronendurchmesser (m)	15
Stammumfang (cm)	305 – mehrstämmig
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	Verletzungen Krone, Stammneigung
Bemerkung	Anschüttung mit Bauschutt



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0119
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0122
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	20
Kronendurchmesser (m)	9
Stammumfang (cm)	165
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	Verletzungen Krone, Stammneigung, Verletzungen Stamm, Faul-/Hohlstelle Stamm

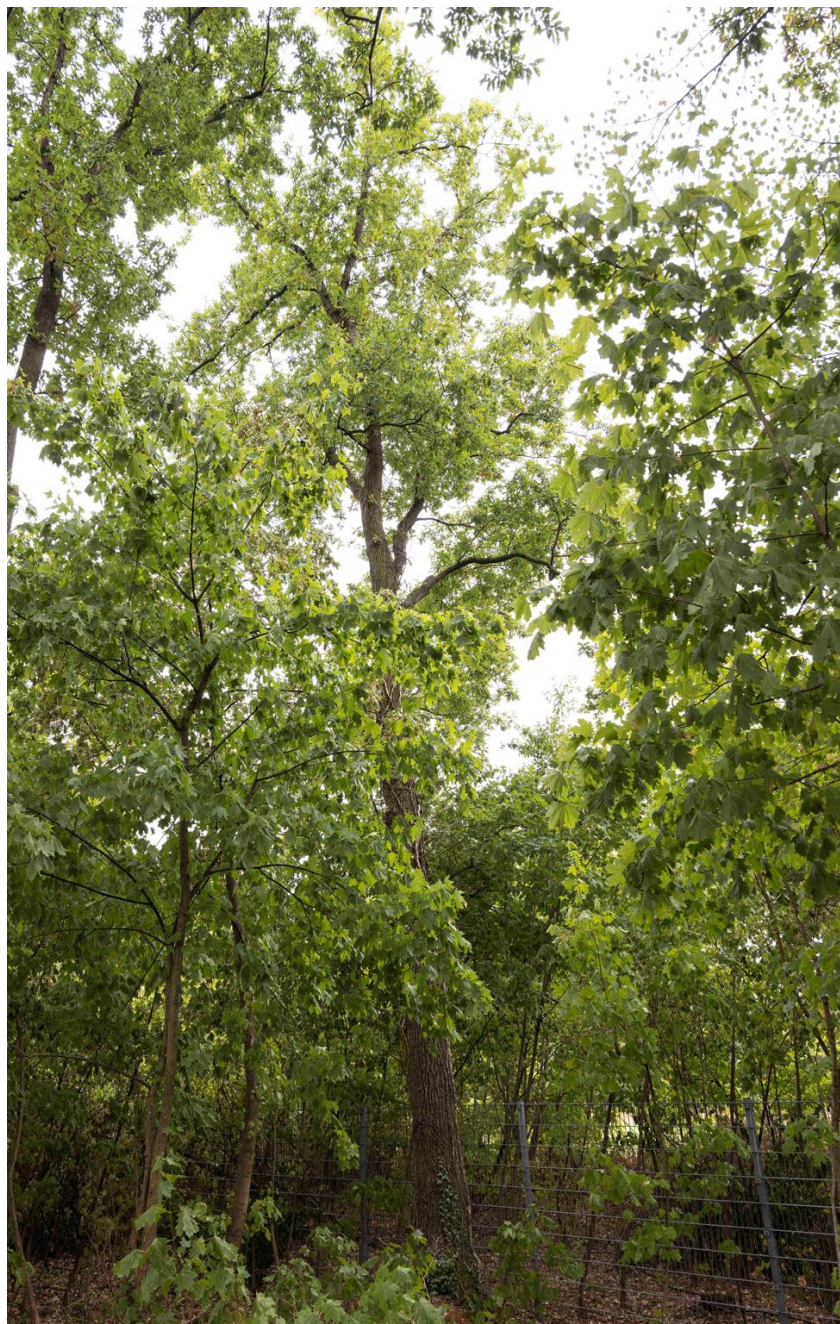

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0122
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0123
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	19
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	156
Vitalität	3=schwer geschädigt
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	Verletzungen Krone, Faul-/Hohlstelle Krone, Spechtloch, Verletzungen Stamm



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0123
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0127
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	20
Kronendurchmesser (m)	13
Stammumfang (cm)	205
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	Verletzungen Krone



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0127
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 4

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0303
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	8
Kronendurchmesser (m)	7
Stammumfang (cm)	90
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	kein Leittrieb
Schäden	Totholz



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0303
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Einzelschutz

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0304 (Plakette-Nr. 0327)
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche
Höhe (m)	17
Kronendurchmesser (m)	10
Stammumfang (cm)	182
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	Stammneigung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0304
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis zum ersten Starkast

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0310
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	20
Kronendurchmesser (m)	8
Stammumfang (cm)	119
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	ok
Schäden	Totholz, Stammneigung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0310
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0311 (Plakette-Nr. 0342)
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche
Höhe (m)	22
Kronendurchmesser (m)	9
Stammumfang (cm)	144
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	Totholz, Verletzungen Stamm, Faul-/Hohlstelle Stamm



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0311
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0312
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	23
Kronendurchmesser (m)	8
Stammumfang (cm)	114
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	-

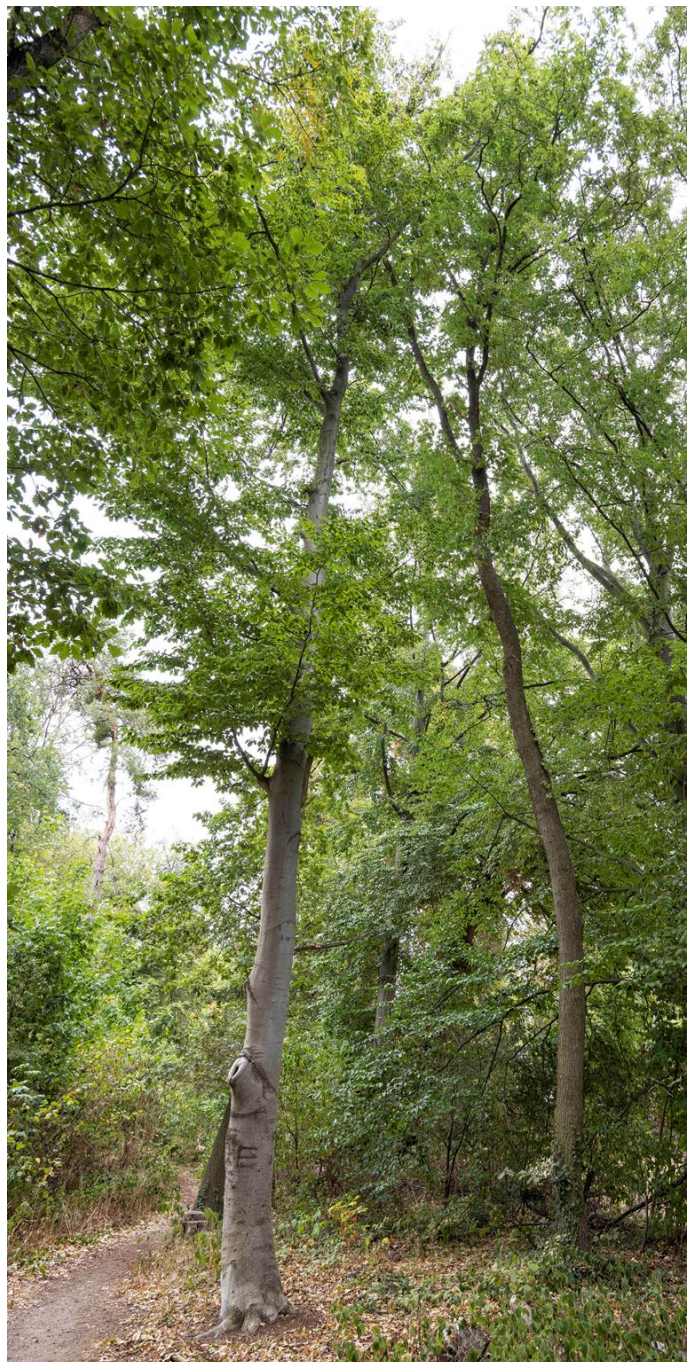

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0312
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0314
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	18
Kronendurchmesser (m)	5
Stammumfang (cm)	70
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	kein Leittrieb
Schäden	-



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0314
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0316
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	24
Kronendurchmesser (m)	9
Stammumfang (cm)	117
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	-

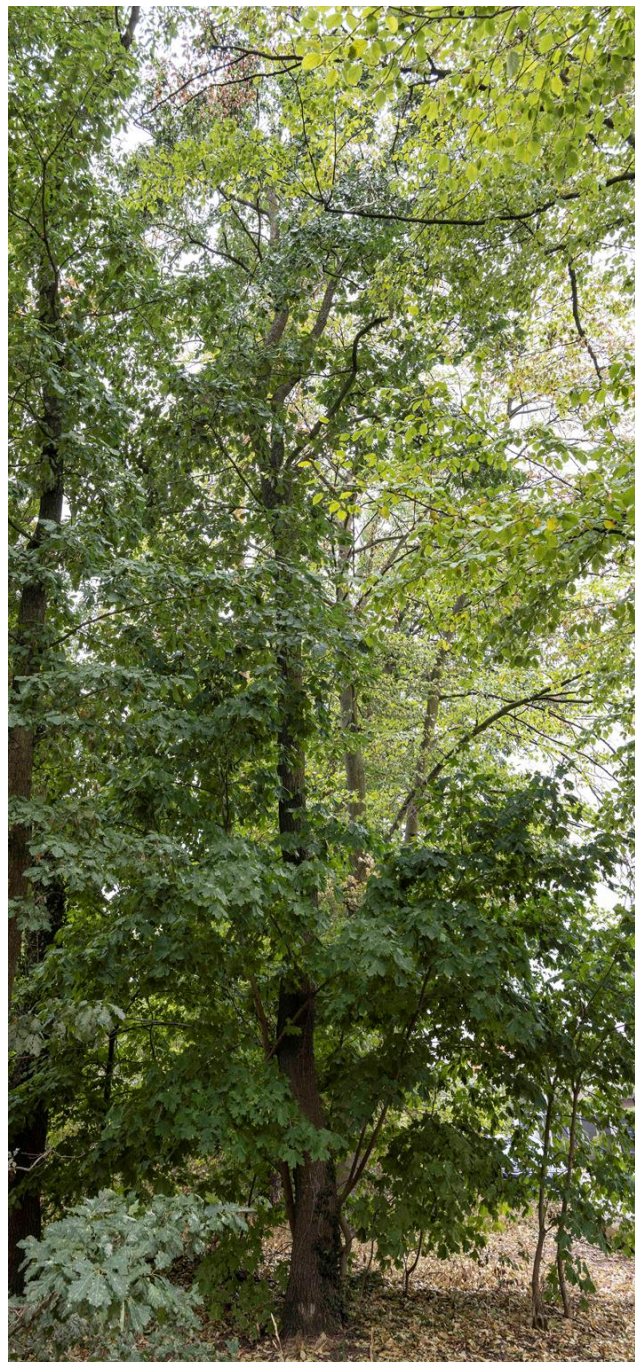

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0316
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0317 (Plakette-Nr. 0353)
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	20
Kronendurchmesser (m)	12
Stammumfang (cm)	198
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	Totholz, Stammneigung, Verletzungen Stamm



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0317
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege
- Kronenteileinkürzung

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0318
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	23
Kronendurchmesser (m)	10
Stammumfang (cm)	173
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	Totholz, Stammneigung, Verletzungen Stamm, Wuchsanomalie
Bemerkung	verdickter Stammfuß



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0318
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege
- Kronenteileinkürzung

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0321
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	20
Kronendurchmesser (m)	10
Stammumfang (cm)	113
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	Totholz



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0321
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0323
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	15
Kronendurchmesser (m)	7
Stammumfang (cm)	87
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	-



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0323
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege
- Freistellen

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0324
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Prunus avium - Vogelkirsche
Höhe (m)	9
Kronendurchmesser (m)	7
Stammumfang (cm)	100
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	-



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0324
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Prunus avium - Vogelkirsche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0333
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche
Höhe (m)	22
Kronendurchmesser (m)	13
Stammumfang (cm)	205
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	ok
Schäden	Totholz



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0333
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Totholz entfernen
- Kronenauslichtung

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0334
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	18
Kronendurchmesser (m)	7
Stammumfang (cm)	77
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	Verletzungen Krone

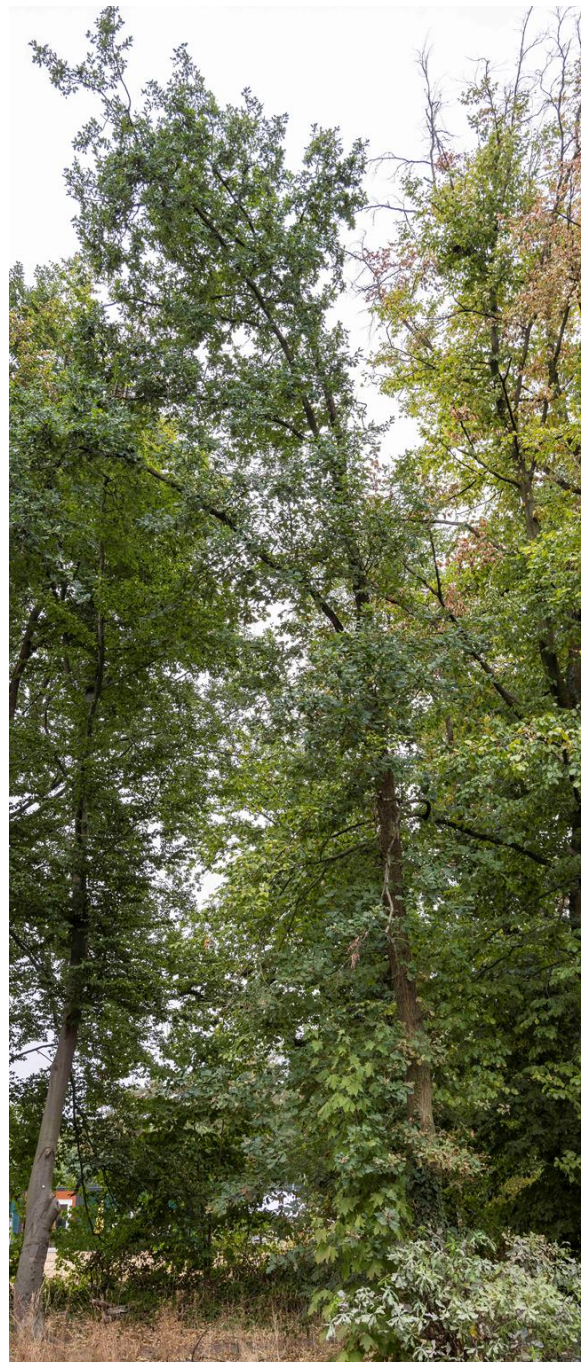

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0334
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe
- Kronenpflege
- Stockaustriebe entfernen

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0335
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	14
Kronendurchmesser (m)	9
Stammumfang (cm)	97
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	ok
Schäden	Totholz, Verletzungen Stamm



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0335
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 2

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0339
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	15
Kronendurchmesser (m)	9
Stammumfang (cm)	116
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	Totholz



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0339
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0341
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	21
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	132
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	Totholz, Verletzungen Stamm



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0341
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0342
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	17
Kronendurchmesser (m)	12
Stammumfang (cm)	138
Vitalität	3=schwer geschädigt
Kronenaufbau	ok
Schäden	Totholz, Verletzungen Stamm, Faul-/Hohlstelle Stamm
Bemerkung	Stamm angebrannt, flächige Kambiumschädigung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0342
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege
- verbrannten Stammabschnitt entfernen

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0343
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	17
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	116
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	Totholz, Verletzungen Krone, Faul-/Hohlstelle Krone, Stammneigung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0343
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0344
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	17
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	151
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	Totholz, Verletzungen Stamm

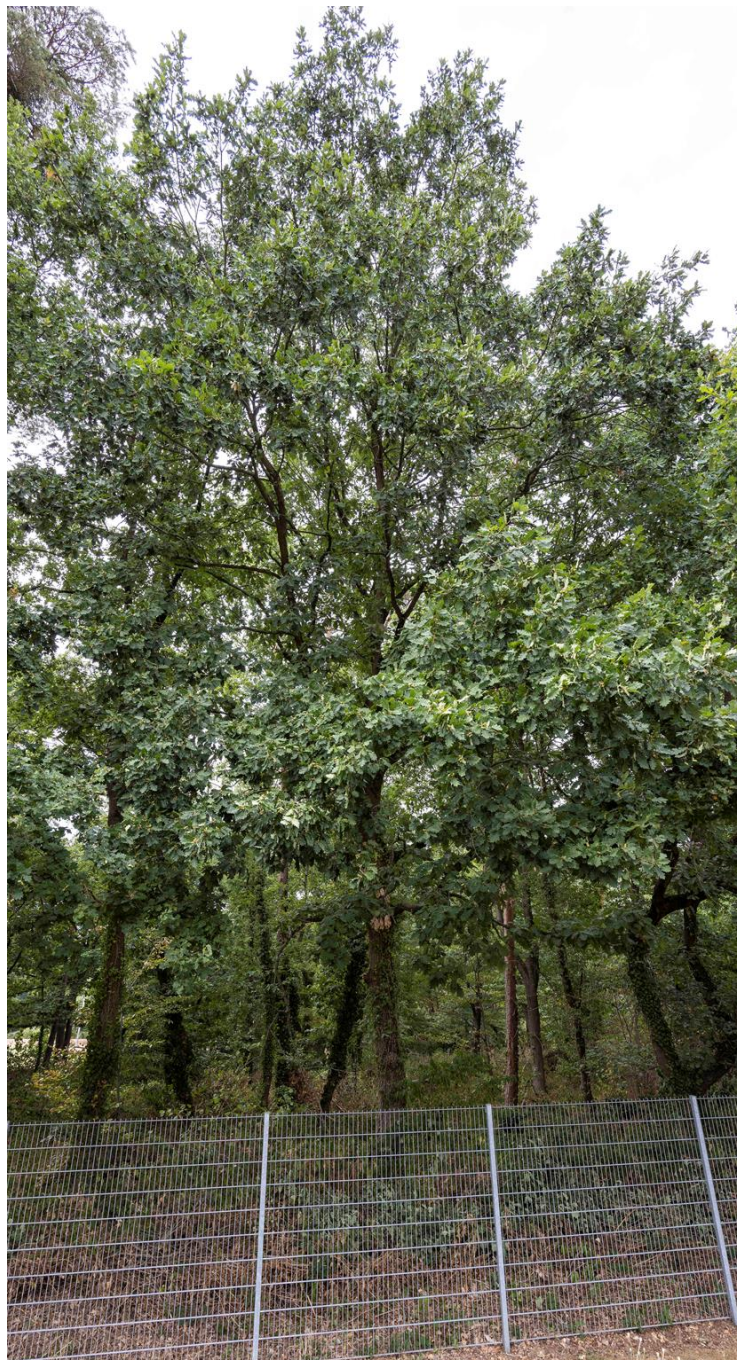

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0344
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0345
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	11
Kronendurchmesser (m)	5
Stammumfang (cm)	66
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	Stammneigung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0345
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kletterpflanze entfernen
- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0346
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	12
Kronendurchmesser (m)	6
Stammumfang (cm)	60
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	kein Leittrieb
Schäden	Stammneigung

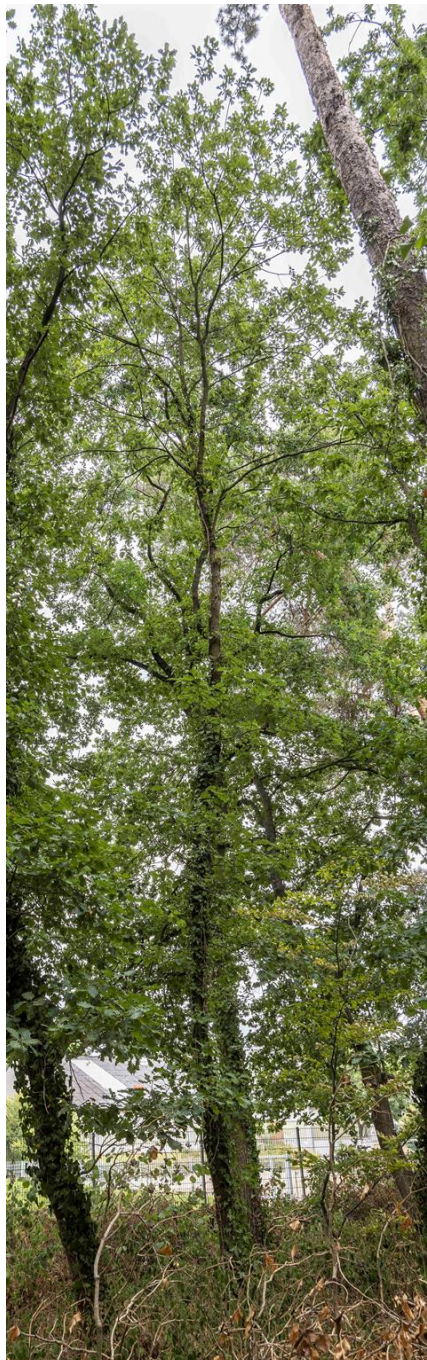

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0346
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kletterpflanze entfernen
- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0348
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	22
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	113
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	-

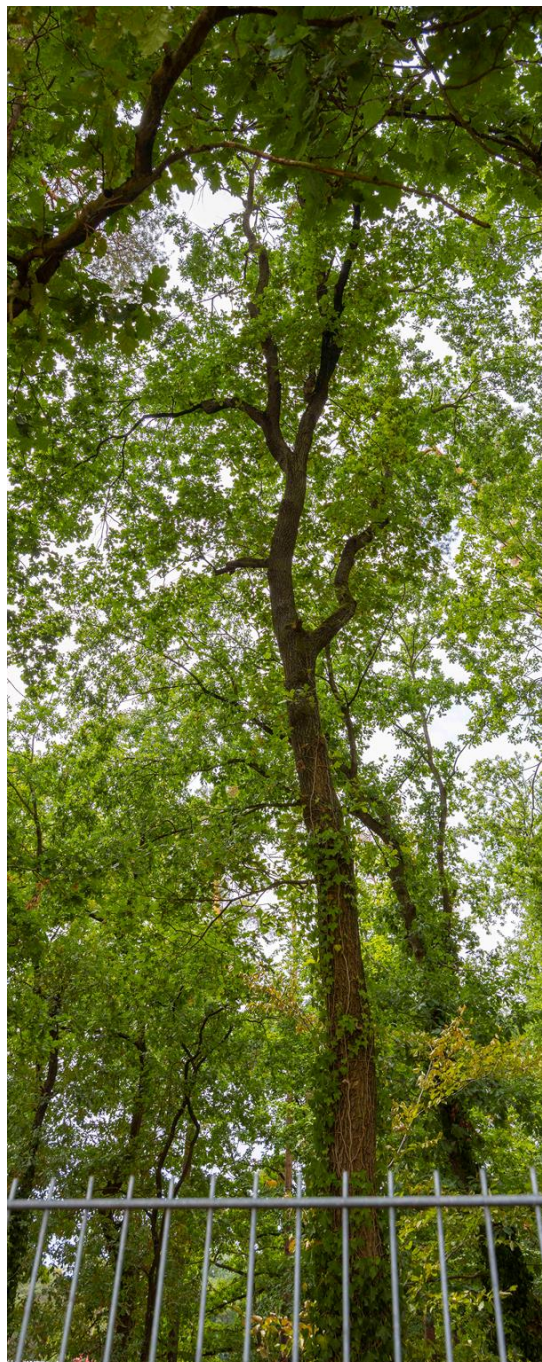

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0348
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege
- Kletterpflanze entfernen

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0350
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	15
Kronendurchmesser (m)	10
Stammumfang (cm)	83
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	Totholz, Verletzungen Krone, Stammneigung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0350
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Lichtraumprofil herstellen
- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0352
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	16
Kronendurchmesser (m)	8
Stammumfang (cm)	79
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	-

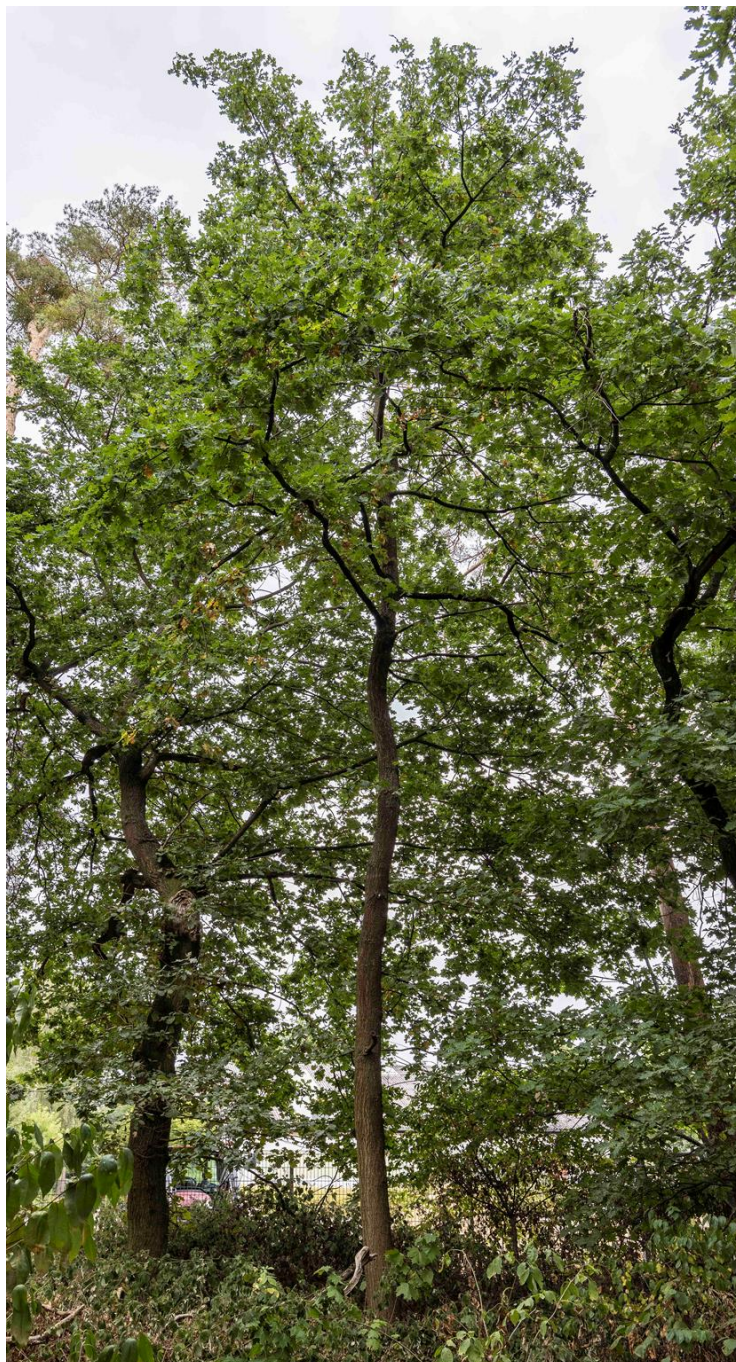

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0352
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0355
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	15
Kronendurchmesser (m)	8
Stammumfang (cm)	100
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	Verletzungen Krone, Faul-/Hohlstelle Krone

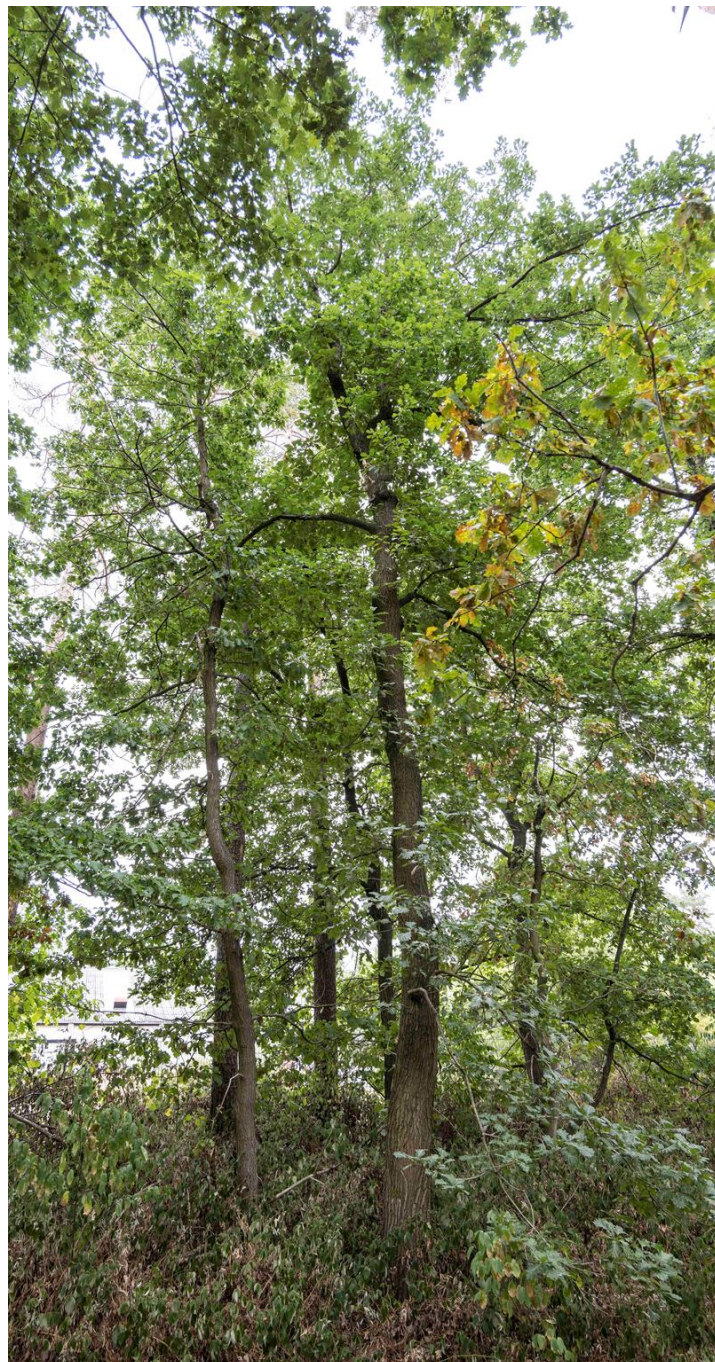

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0355
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe


- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0356
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	9
Kronendurchmesser (m)	4
Stammumfang (cm)	57
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	ok
Schäden	-

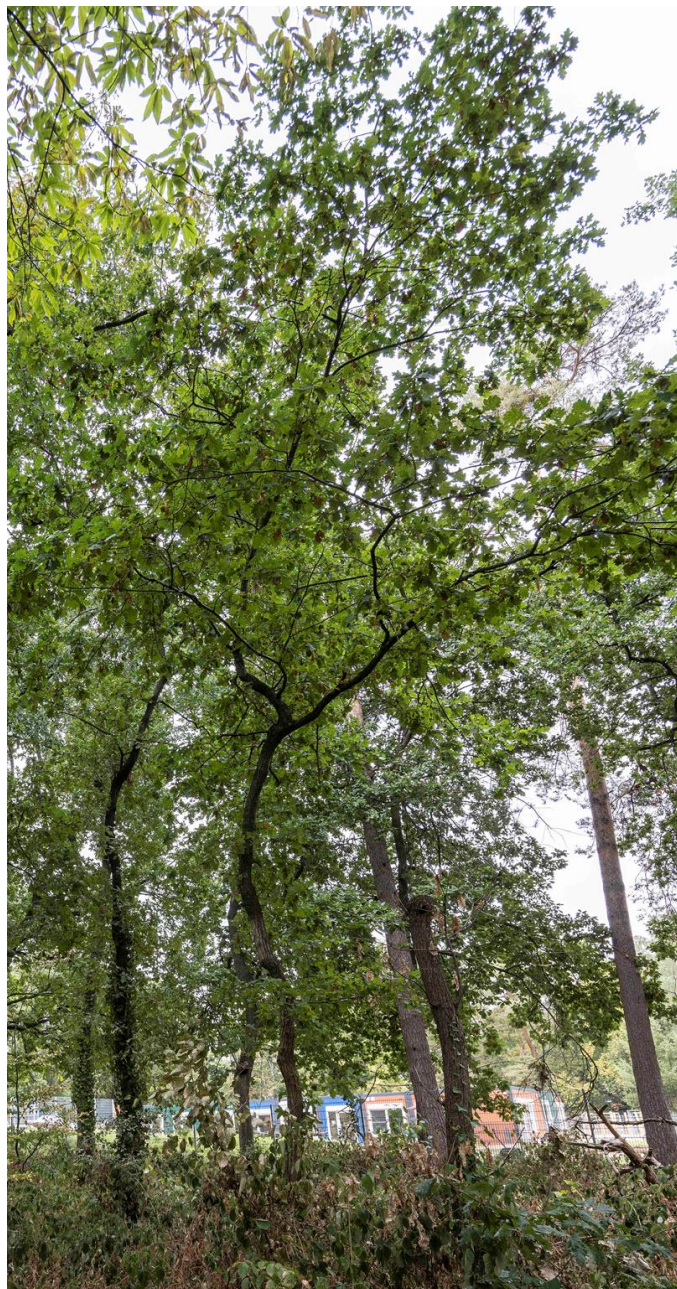

Baum 0114-0356, 0114-0357, 0114-0358

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0356
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0357
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	7
Kronendurchmesser (m)	7
Stammumfang (cm)	35
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	-

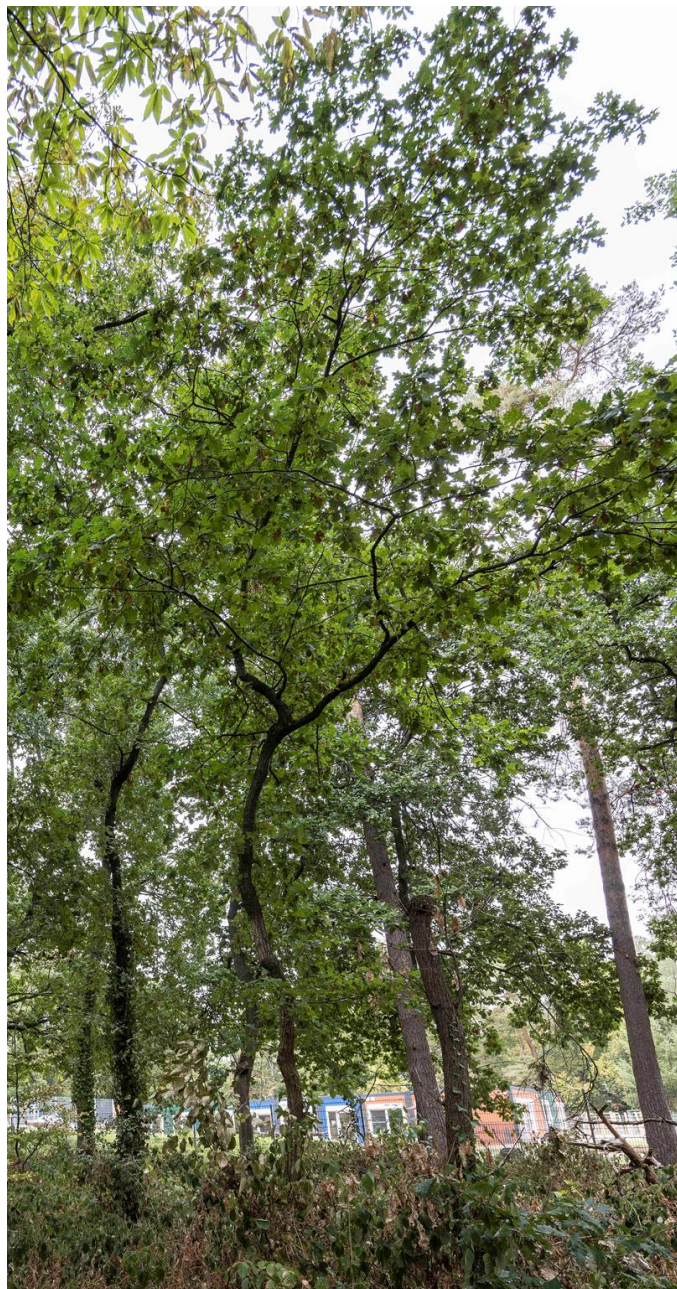

Baum 0114-0356, 0114-0357, 0114-0358

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0357
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:


- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0358
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	7
Kronendurchmesser (m)	5
Stammumfang (cm)	35
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	-

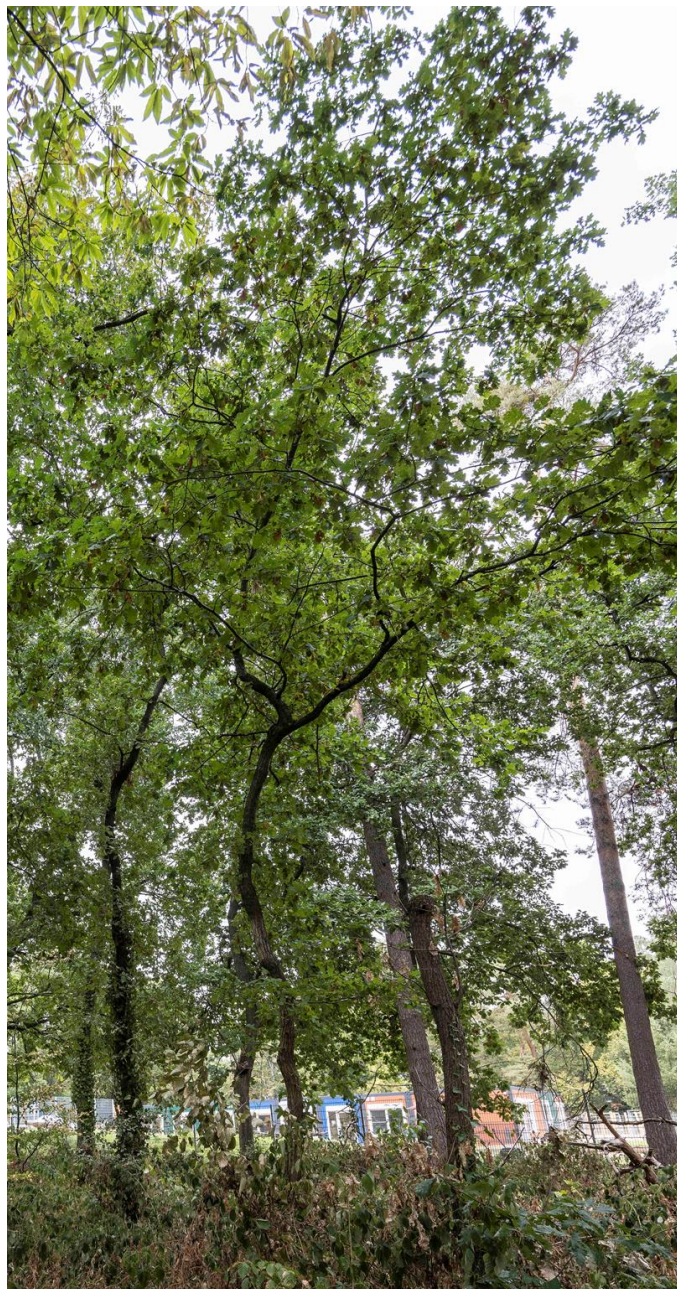

Baum 0114-0356, 0114-0357, 0114-0358

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0358
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kronenpflege

Maßnahmen zum Baumschutz während der Bauzeit:

- Schutz gemäß Zone 1

Nicht erhaltungsfähige Bäume

Baumnummer	Straße / Fläche	Baumart
0114-0101	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0102	Berliner Allee, entlang Sportanlage	Quercus robur - Stieleiche
0114-0302	Sportpark Oberlinden	Quercus robur - Stieleiche
0114-0307	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0308	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0309	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche
0114-0313	Sportpark Oberlinden	Fagus sylvatica - Rotbuche

Die Prüfung erfolgte unter dem Aspekt, dass die Bäume im Rahmen der Baumaßnahme realistisch erhalten werden können. Die obenstehenden sieben Bäume sind mit dem Neubau nicht vereinbar, da sowohl im Wurzel- als auch Kronenbereich gravierende Zerstörungen im Rahmen der Bauausführung nicht vermeidbar sein werden. Diese Bäume sind somit nicht erhaltungsfähig und sollten vor der Baumaßnahme entfernt werden.

Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit bis zur Fällung sind die in den Baumsteckbriefen beschriebenen Baumpflegemaßnahmen durchzuführen.

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0101
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	18
Kronendurchmesser (m)	10
Stammumfang (cm)	134
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	einseitig
Schäden	Rissbildung Krone, Verletzungen Krone, Stammneigung, Verletzungen Stamm, Bodenverdichtung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0101
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Totholz entfernen
- Kronenteileinkürzung: Unglücksbalken, unterste zwei Starkäste, Richtung Lampe, um ca. 30 % einkürzen.
- Stammtriebe entfernen

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0102
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	19
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	160
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	einseitig (Zwiesel)
Schäden	Rissbildung Krone, Verletzungen Krone, Verletzungen Stamm, Bodenverdichtung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0102
Straße / Fläche	Berliner Allee, entlang Sportanlage TV Langen
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Totholz entfernen
- Kronenteileinkürzung
- Stammtriebe entfernen

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0302 (Plakette-Nr. 1727)
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche
Höhe (m)	27
Kronendurchmesser (m)	13
Stammumfang (cm)	234
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	asymmetrisch
Schäden	Totholz, Stammneigung



Links: Baum 0114-0302, rechts: Baum 0114-0104

Maßnahmen:


Baumnummer	0114-0302
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Quercus robur - Stieleiche

Baumpflegerische Maßnahmen zum Erhalt der Bäume sowie zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Aufasten bis 5 m Höhe
- leichte Kroneneinkürzung

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0307
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche
Höhe (m)	18
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	104
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	ok
Schäden	Stammneigung

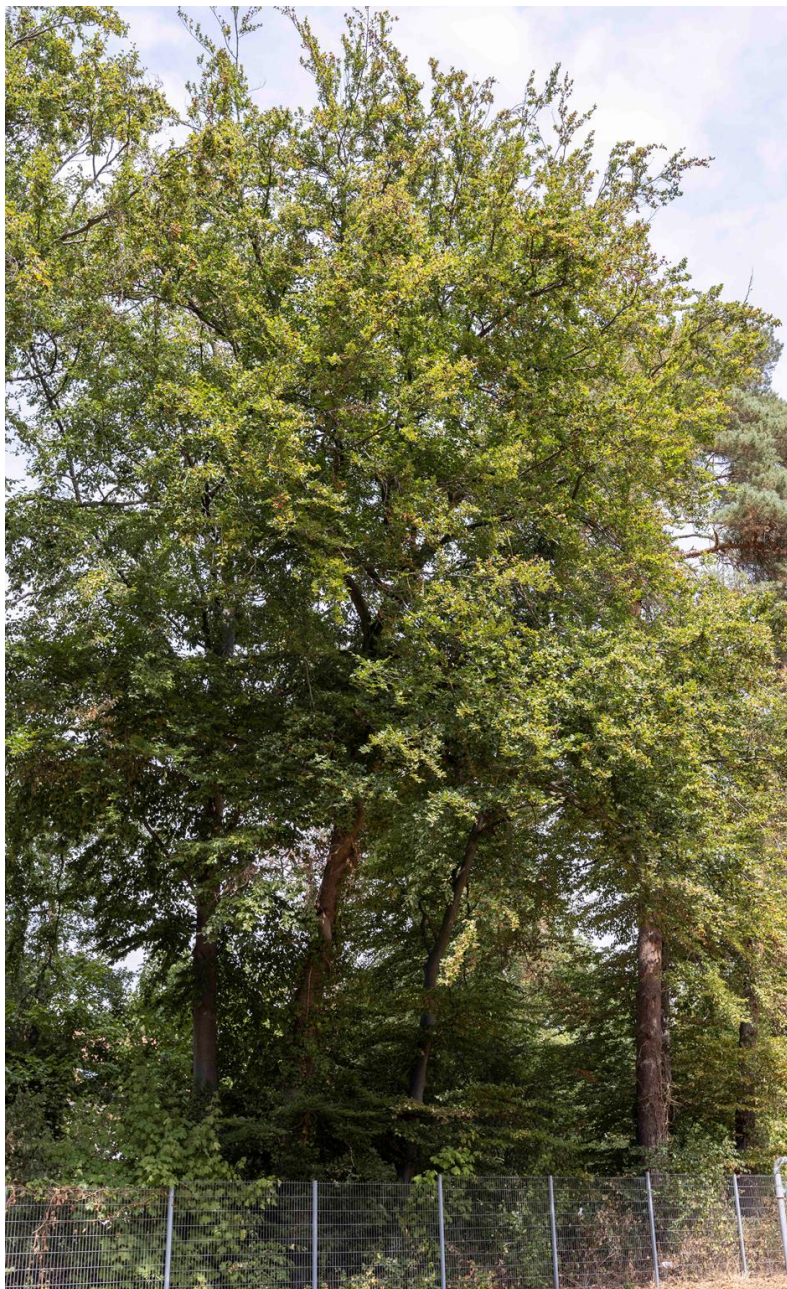

Dreiergruppe, von links nach rechts: 0114-0308, 0114-0309, 0114-0307

Maßnahmen:


Baumnummer	0114-0307
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche

Baumpflegerische Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- keine

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0308 (Plakette-Nr. 0337)
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche
Höhe (m)	22
Kronendurchmesser (m)	11
Stammumfang (cm)	173
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	sonst. Fehler
Schäden	Totholz

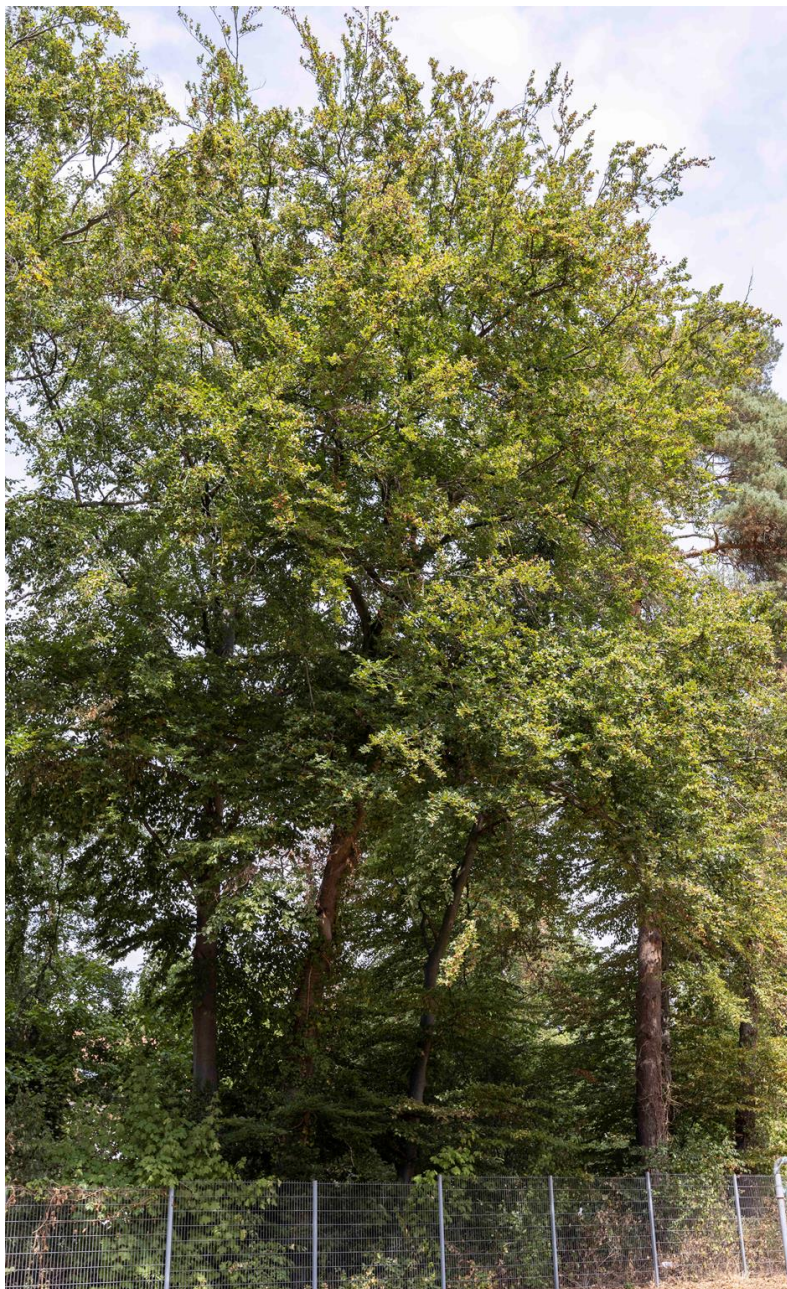

Dreiergruppe, von links nach rechts: 0114-0308, 0114-0309, 0114-0307

Maßnahmen:


Baumnummer	0114-0308
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche

Baumpflegerische Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Totholz entfernen

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0309
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche
Höhe (m)	19
Kronendurchmesser (m)	12
Stammumfang (cm)	191
Vitalität	1=gesund
Kronenaufbau	kein Leittrieb
Schäden	Stammneigung, Verletzungen Stamm

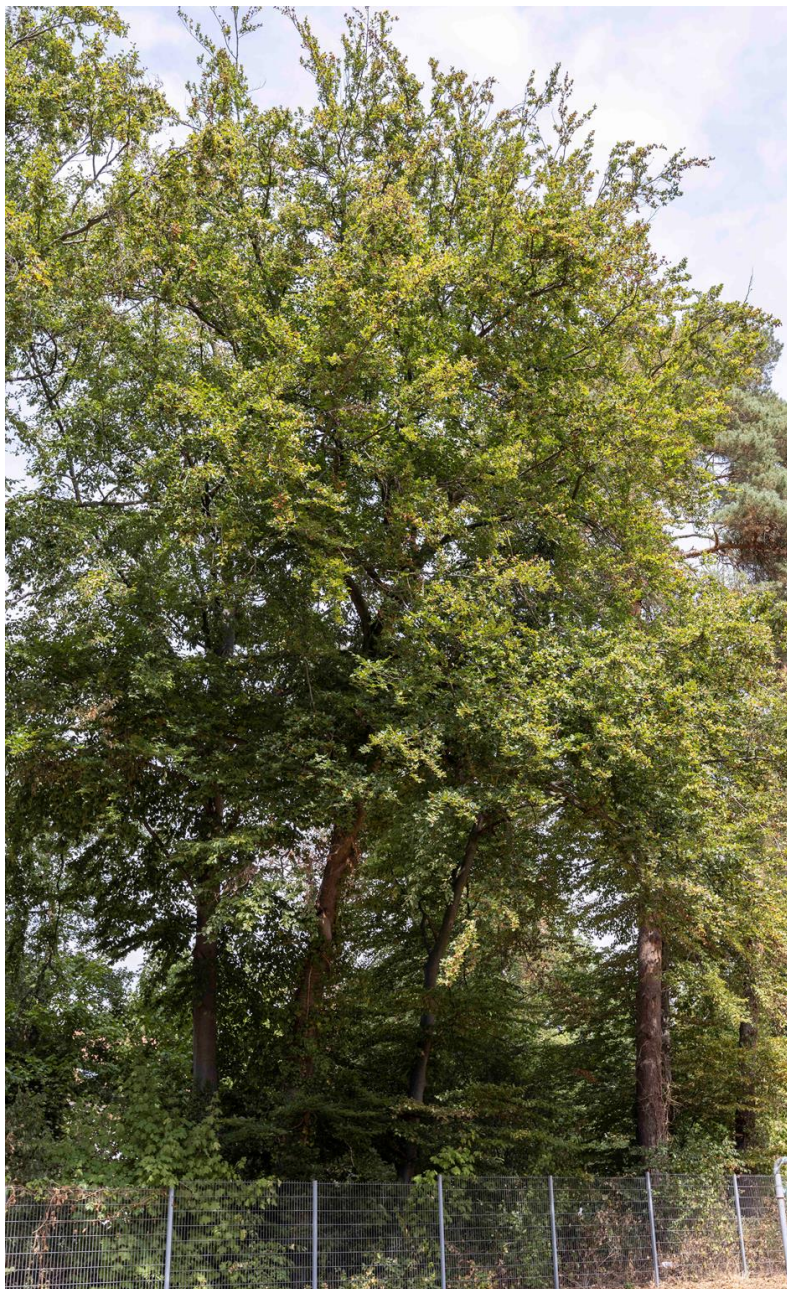

Dreiergruppe, von links nach rechts: 0114-0308, 0114-0309, 0114-0307

Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0309
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche

Baumpflegerische Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- keine

Stammdaten:

Baumnummer	0114-0313 (Plakette-Nr. 0340)
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche
Höhe (m)	23
Kronendurchmesser (m)	14
Stammumfang (cm)	267
Vitalität	2=leicht beschädigt
Kronenaufbau	Zwiesel
Schäden	Totholz, Astbrüche, Stammverletzung



Maßnahmen:

Baumnummer	0114-0313
Straße / Fläche	Sportpark Oberlinden
Baumart	Fagus sylvatica - Rotbuche

Baumpflegerische Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit:

- Kroneneinkürzung
- Totholz entfernen